

# Thermostat d'ambiance

## Dérangement communication - E0004.10



La alarma E0004.10 aparece en las estufas de pellets Rika cuando se interrumpe la conexión entre el termostato ambiente y la placa electrónica.

### Resolución

1. Compruebe las pilas del termostato ambiente (radio), éstas deben cambiarse regularmente (cada 4 a 6 meses de media).
2. Compruebe el color del LED del receptor de radio de la estufa; verde = batería en buen estado; naranja = batería que debe cambiarse; rojo = batería descargada.
3. Compruebe si el cable del termostato o de su receptor está bien conectado a la estufa (en la parte trasera de la estufa).
4. Si aparece el mensaje de error, puede volver a utilizar la estufa.

Si el error se produce de nuevo con un termostato inalámbrico, es posible que otro dispositivo electrónico que también funciona con ondas de radio esté interfiriendo con la señal del sensor o que el sensor esté colocado demasiado lejos de la estufa (máx. de 3 a 5 m, sin obstáculos).

Si el sensor de radio está colocado a más de 5 m, detrás de un obstáculo, una pared o si el error se produce con frecuencia, es posible aumentar la intensidad de la señal. Para ello, abra el sensor inalámbrico (como para cambiar las pilas), y ponga el interruptor DIP blanco y rojo número 4 en ON.