

# Thermostat d'ambiance

## Dérangement communication - E0004.10



O alarme E0004.10 aparece nas salamandras a pellets Rika quando a ligação entre o termóstato ambiente e a placa electrónica é interrompida.

### Resolução

1. Verificar as pilhas do termóstato ambiente (rádio), que devem ser substituídas regularmente (em média, a cada 4 a 6 meses).
2. Verificar a cor do LED no receptor de rádio do aquecedor; verde = pilha ok; laranja = pilha a substituir; vermelho = pilha descarregada.
3. Verificar se o fio do termóstato ou do seu receptor está correctamente ligado ao recuperador (na parte de trás do recuperador).
4. Se a mensagem de erro aparecer, pode voltar a utilizar o aquecedor.

Se o erro ocorrer novamente com um termóstato sem fios, é possível que outro dispositivo electrónico que também funcione com ondas de rádio esteja a interferir com o sinal do sensor ou que o sensor esteja colocado demasiado longe do aquecedor (máx. 3 a 5 m, sem obstáculos).

Se o sensor de rádio estiver colocado a uma distância superior a 5 m, atrás de uma obstrução, de uma parede ou se o erro ocorrer frequentemente, é possível aumentar a intensidade do sinal. Para o efeito, abra o sensor sem fios (como para substituir as pilhas) e coloque o interruptor DIP branco e vermelho número 4 em ON.