


Válvula anti-retorno de chamas/fumos aberta - E0200.10

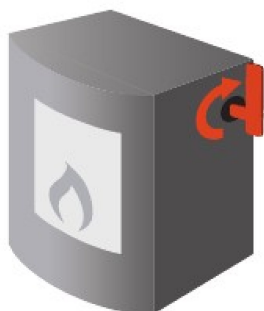

O alarme E0200.10 surge em alguns fogões Rika (Induo / Induo II) quando a válvula anti-retorno de chamas e/ou fumos não se encontra na posição de aquecimento.

Resolução

1. Coloque a válvula anti-retorno de chamas e/ou de fumos na posição de aquecimento
2. Confirme a mensagem de erro

Caso o erro volte a ocorrer, é necessária a intervenção de um técnico.